


改善箇所説明図

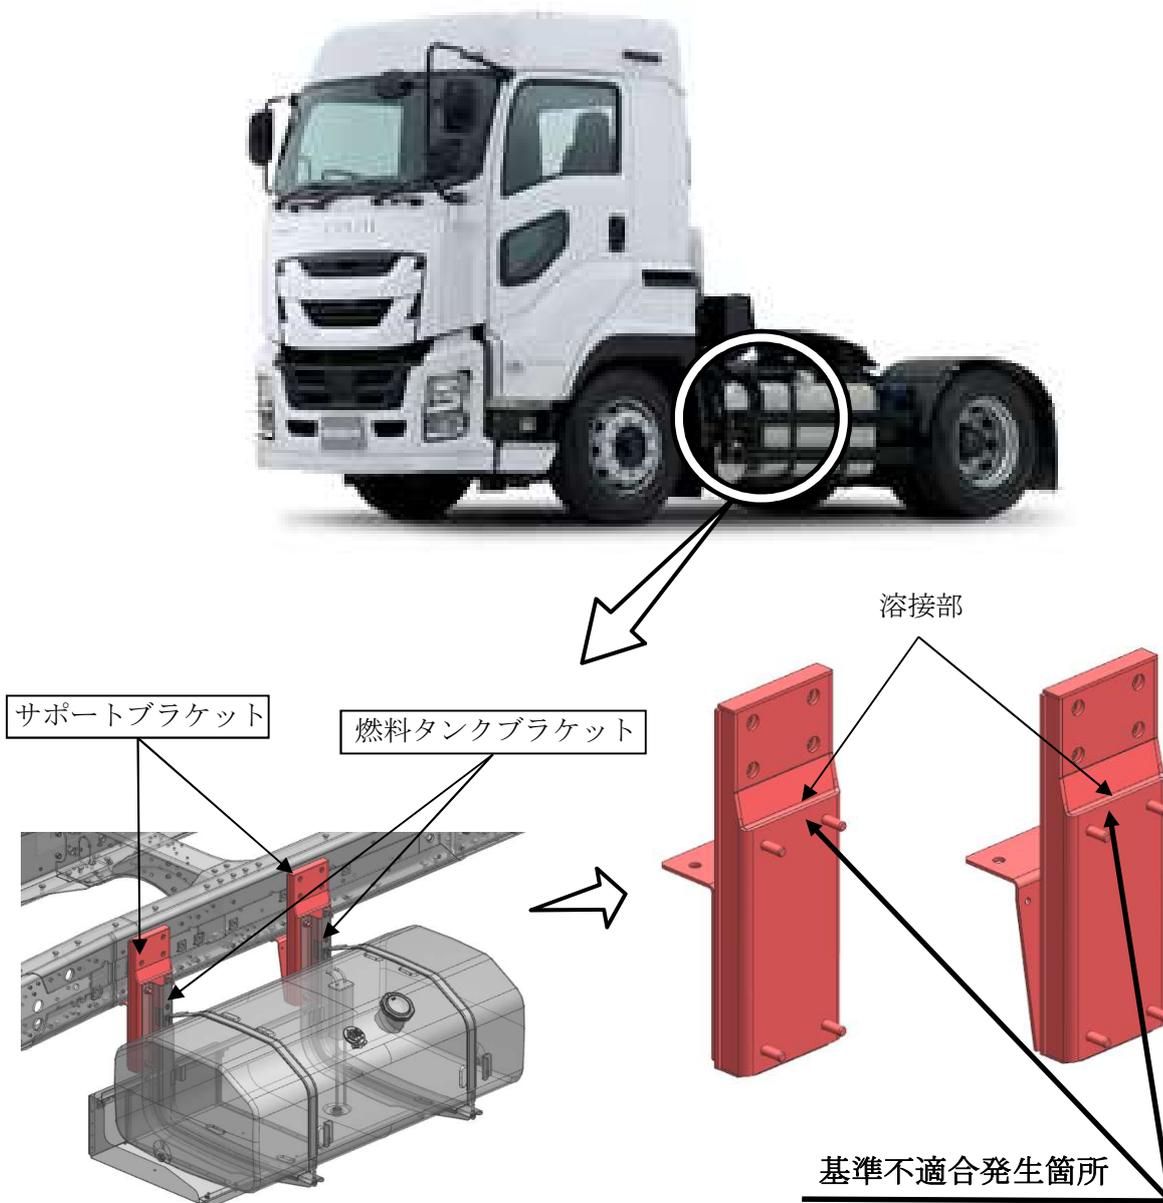

大型トラックの燃料タンクを移設した車両において、燃料タンクブラケットを固定するサポートブラケットの溶接工法が不適切なため、当該ブラケットに亀裂が入ることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、燃料タンクが傾き、脱落するおそれがある。

改善の内容： 全車両、燃料タンクブラケットとサポートブラケットを対策品に交換する。

識別： 助手席ドアストライカー付近に黄色のマーカーでφ 5 mmのマーキングをします。

注： は、措置する内容、部品等（追加）を示す。